


Monteringsanvisning Mounting instruction

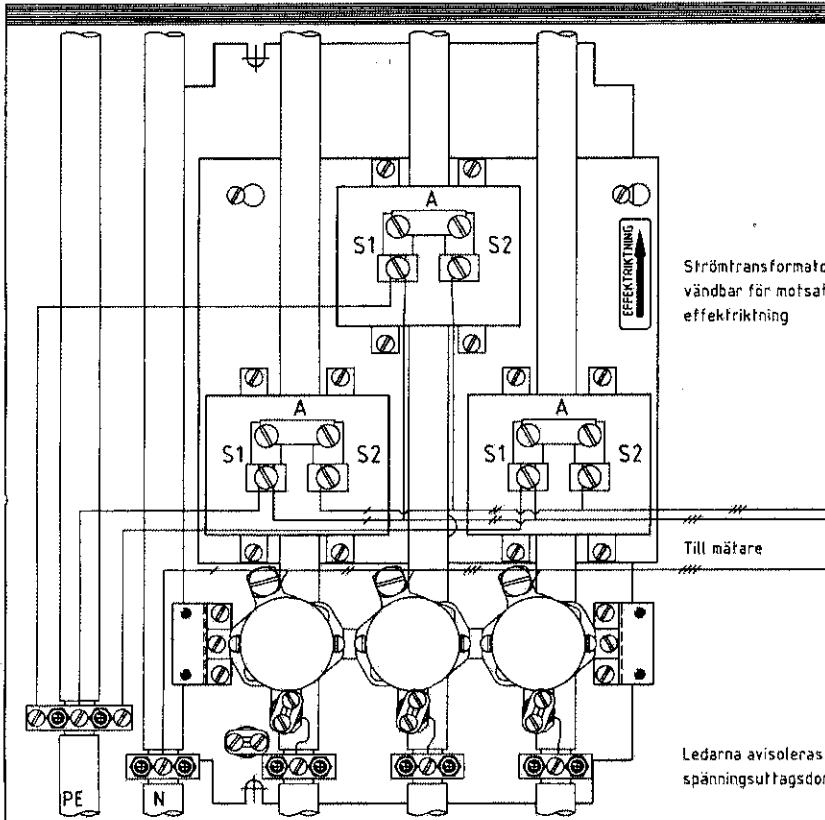

Strömtransformatorinsats
vändbar för motsatt
effektiriktning

Ledarna avisoleras vid
spänningsuttagsdonet

Säkringssats borttages före montering av strömtrans-
formatorsats och ledningar

Spänningsuttagsdonet monteras så att 10 mm luft-
avstånd erhålles till utsatt del

Kortslutning vid A på strömtransformator får ej
brytas förrän efter anslutning av mätare

Vid arbete på mätarledning skall kretsen kortslutas
vid A


Kortslut strömkretsar på kortslutningsplint vid
mätare vid mätarbyte

Strömtransformatorns omsättning A/A	Fasledare	
	Antal parallella	Area mm ²
300/5	3	50
	2	70

ELDON

0697060001

Monteringsanvisning Mounting instruction

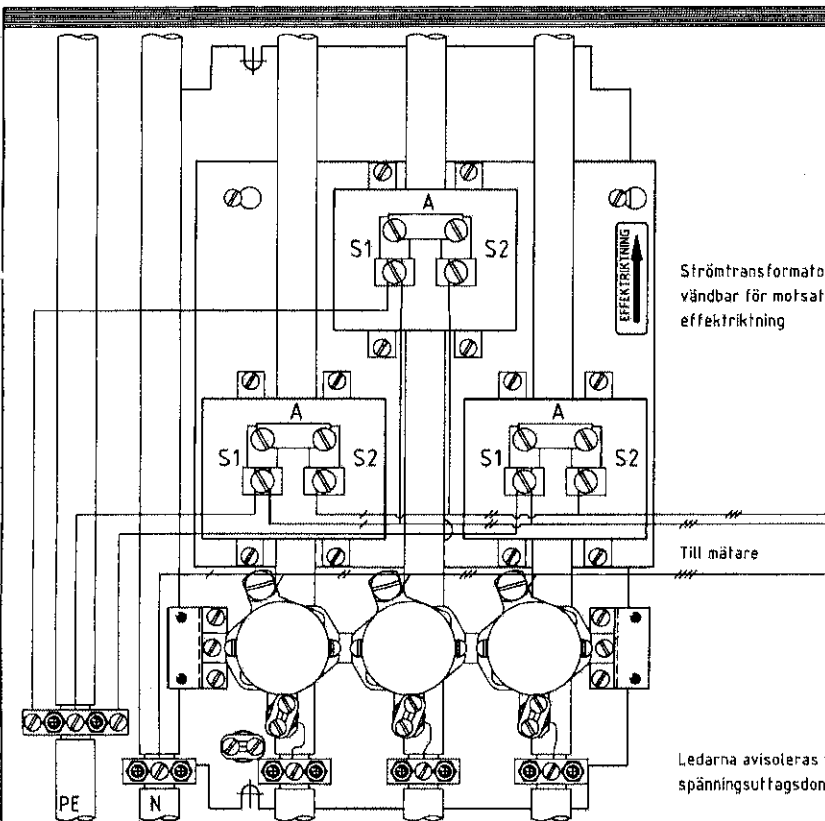

Strömtransformatorinsats
vändbar för motsatt
effektiriktning

Ledarna avisoleras vid
spänningsuttagsdonet

Säkringssats borttages före montering av strömtrans-
formatorsats och ledningar

Spänningsuttagsdonet monteras så att 10 mm luft-
avstånd erhålles till utsatt del

Kortslutning vid A på strömtransformator får ej
brytas förrän efter anslutning av mätare

Vid arbete på mätarledning skall kretsen kortslutas
vid A

Kortslut strömkretsar på kortslutningsplint vid
mätare vid mätarbyte

Strömtransformatorns omsättning A/A	Fasledare	
	Antal parallella	Area mm ²
300/5	3	50
	2	70

ELDON

0697060001